

NOME

RE.TE.P16



VISTA EXTERNA



VISTA EXTERNA

**CARACTERIZAÇÃO** Porta de madeira com folha almofadada pintada de azul acinzentado.

**DIMENSÃO DO VÃO:** 0,70 x 2,10m (LxH)

	QUANTIDADE	COMENTÁRIOS	
<b>FOLHAS</b>	1	Abrindo normalmente.	
<b>VIDROS</b>	0		
<b>POSTIGOS</b>	0		
<b>BANDEIRA</b>	0		
<b>GRADE</b>	0		
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	3	Oxidadas devido a exposição ao tempo.
<b>FOLHAS</b>	FERROLHOS	0	Fechadura e maçaneta faltando.
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	0	
<b>POSTIGO</b>	TRINCOS DE CORRER	0	

**SOLEIRA** Sem soleira. Piso continuado.

**OBSERVAÇÕES GERAIS** Porta danificada e em mau estado.  
Cortineiro em madeira escura.  
Madeira deteriorada pela ação do tempo e falta de manutenção.

MAPA DE LOCALIZAÇÃO



RESIDÊNCIA - TÉRREO

NOME

RE.TE.P17



VISTA EXTERNA

**CARACTERIZAÇÃO** Porta de madeira com folha almofadada pintada de azul acinzentado solta.


**DIMENSÃO DO VÃO:** 0,70 x 2,10m (LxH)

		QUANTIDADE	COMENTÁRIOS
<b>FOLHAS</b>		1	Folha solta.
<b>VIDROS</b>		0	
<b>POSTIGOS</b>		0	
<b>BANDEIRA</b>		0	
<b>GRADE</b>		0	
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	3	Oxidadas devido a exposição ao tempo.
<b>FOLHAS</b>	FERROLHOS	0	Fechadura e maçaneta faltando.
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	0	
<b>POSTIGO</b>	TRINCOS DE CORRER	0	

**SOLEIRA** Soleira em cerâmica preta.

**OBSERVAÇÕES GERAIS** Porta solta.  
Madeira deteriorada pela ação do tempo e falta de manutenção.

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

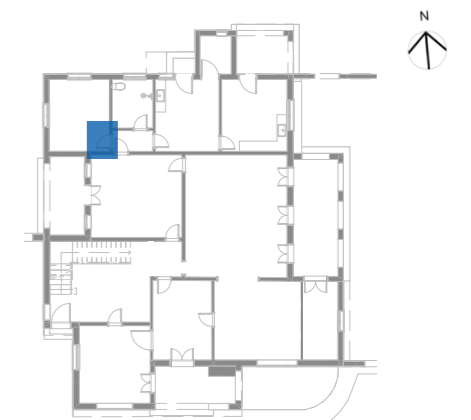

RESIDÊNCIA - TÉRREO

NOME

RE.TE.P18



VISTA EXTERNA



VISTA INTERNA

**CARACTERIZAÇÃO** Porta de madeira com folha almofadada pintada de azul acinzentado.

**DIMENSÃO DO VÃO:** 0,70 x 2,10m (LxH)

	QUANTIDADE	COMENTÁRIOS
<b>FOLHAS</b>	1	Abrindo com dificuldade.
<b>VIDROS</b>	0	
<b>POSTIGOS</b>	0	
<b>BANDEIRA</b>	0	
<b>GRADE</b>	0	
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS 3	Oxidadas devido a exposição ao tempo.
<b>FOLHAS</b>	FERROLHOS 0	Folha solta. Fechadura e maçaneta faltando.
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS 0	
<b>POSTIGO</b>	TRINCOS DE CORRER 0	

**SOLEIRA** Soleira em cerâmica preta.

**OBSERVAÇÕES GERAIS** Portas danificadas e em mau estado, parte da boneca danificada. Madeira deteriorada pela ação do tempo e falta de manutenção.

MAPA DE LOCALIZAÇÃO



RESIDÊNCIA - TÉRREO

NOME

RE.TE.P19



VISTA INTERNA

**CARACTERIZAÇÃO** Porta de madeira com folha almofadada pintada de azul acinzentado.


**DIMENSÃO DO VÃO:** 0,70 x 2,10m (LxH)

	QUANTIDADE	COMENTÁRIOS
<b>FOLHAS</b>	1	Abrindo normalmente.
<b>VIDROS</b>	0	
<b>POSTIGOS</b>	0	
<b>BANDEIRA</b>	0	
<b>GRADE</b>	0	
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS 3	Oxidadas devido a exposição ao tempo.
<b>FOLHAS</b>	FERROLHOS 0	Fechadura e maçaneta faltando.
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS 0	
<b>POSTIGO</b>	TRINCOS DE CORRER 0	

**SOLEIRA** Soleira em cerâmica preta.

**OBSERVAÇÕES GERAIS** Portas danificadas e em mau estado, parte interna do alisar danificado. Madeira deteriorada pela ação do tempo e falta de manutenção.

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

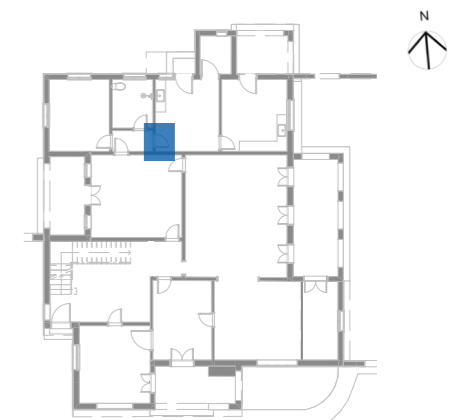

RESIDÊNCIA - TÉRREO

NOME

RE.TE.P20



VISTA EXTERNA



VISTA INTERNA

**CARACTERIZAÇÃO** Porta de madeira com folha almofadada pintada de azul acinzentado.


**DIMENSÃO DO VÃO:** 0,70 x 2,10m (LxH)

	QUANTIDADE	COMENTÁRIOS
<b>FOLHAS</b>	1	Abrindo normalmente.
<b>VIDROS</b>	0	
<b>POSTIGOS</b>	0	
<b>BANDEIRA</b>	0	
<b>GRADE</b>	0	
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS 3	Oxidadas devido a exposição ao tempo.
<b>FOLHAS</b>	FERROLHOS 0	Fechadura e maçaneta faltando.
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS 0	
<b>POSTIGO</b>	TRINCOS DE CORRER 0	

**SOLEIRA** Soleira em cerâmica preta.

**OBSERVAÇÕES GERAIS** Portas danificadas e em mau estado, parte interna do alisar faltando. Madeira deteriorada pela ação do tempo e falta de manutenção.

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

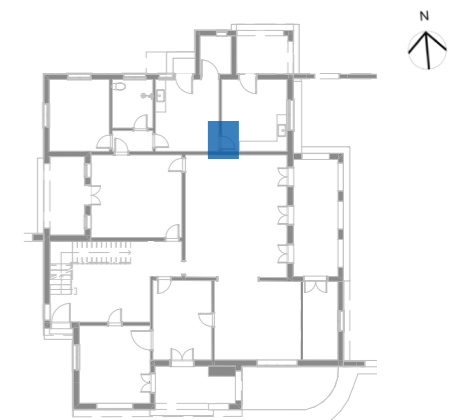

RESIDÊNCIA - TÉRREO

NOME

RE.TE.P21



VISTA EXTERNA



VISTA INTERNA

**CARACTERIZAÇÃO**

Porta de madeira com folha almofadada pintada de azul acinzentado. No topo uma bandeira com caixilho também em madeira pintada de azul acinzentado dividida em seções, triangulares e uma seção central em losango.


**DIMENSÃO DO VÃO:** 0,60 x 2,10m (LxH)

	QUANTIDADE	COMENTÁRIOS	
<b>FOLHAS</b>	1	Abrindo normalmente.	
<b>VIDROS</b>	7	Vidro que compõe a bandeira impresso em padrão ártico.	
<b>POSTIGOS</b>	0		
<b>BANDEIRA</b>	1		
<b>GRADE</b>	0		
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	3	Oxidadas devido a exposição ao tempo.
<b>FOLHAS</b>	FERROLHOS	0	Maçaneta e fechadura faltando.
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	0	
<b>POSTIGO</b>	TRINCOS DE CORRER	0	

**SOLEIRA** Soleira em cerâmica preta.

**OBSERVAÇÕES GERAIS** Porta danificada e em mau estado.  
Madeira deteriorada pela ação do tempo e falta de manutenção.

## MAPA DE LOCALIZAÇÃO

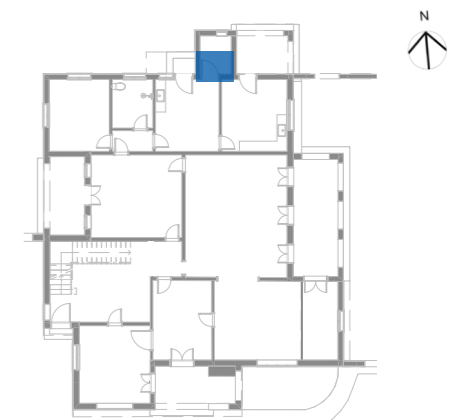

RESIDÊNCIA - TÉRREO

NOME

RE.TE.P22



VISTA EXTERNA



VISTA INTERNA

**CARACTERIZAÇÃO**

Porta de madeira com folha almofadada pintada de azul royal. No topo uma bandeira com caixilho também em madeira pintada de azul royal dividida em seções, triangulares e uma seção central em losango.


**DIMENSÃO DO VÃO:** 0,70 x 2,10m (LxH)

	QUANTIDADE	COMENTÁRIOS	
<b>FOLHAS</b>	1		
<b>VIDROS</b>	7	Vidro que compõe a bandeira impresso em padrão ártico, incolor e íntegro.	
<b>POSTIGOS</b>	1	Abertura camarão.	
<b>BANDEIRA</b>	4		
<b>GRADE</b>	0		
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	0	
<b>FOLHAS</b>	FERROLHOS	0	Fechadura faltando.
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	4	
<b>POSTIGO</b>	TRINCOS DE CORRER	1	

**SOLEIRA** Peitoril em pedra de mármore branco.

**OBSERVAÇÕES GERAIS** Tapume impossibilitando visibilidade.  
Porta em péssimas condições de conservação.

## MAPA DE LOCALIZAÇÃO

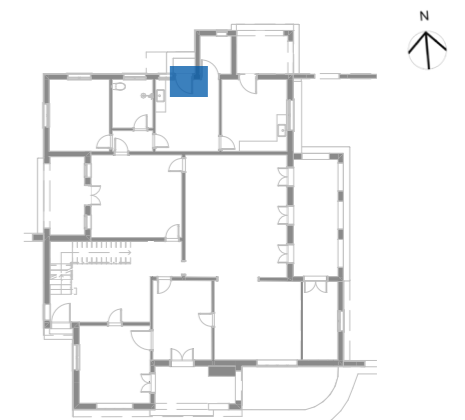

RESIDÊNCIA - TÉRREO

NOME

RE.TE.P23



VISTA EXTERNA



VISTA INTERNA

**CARACTERIZAÇÃO** Porta em madeira sem a folha e o alisar.


**DIMENSÃO DO VÃO:** 0,70 x 2,10m (LxH)

	QUANTIDADE	COMENTÁRIOS
<b>FOLHAS</b>	1	Folha solta.
<b>VIDROS</b>	0	
<b>POSTIGOS</b>	0	
<b>BANDEIRA</b>	0	
<b>GRADE</b>	0	
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	0
<b>FOLHAS</b>	FERROLHOS	0
		Maçaneta e fechadura faltando.
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	0
<b>POSTIGO</b>	TRINCOS DE CORRER	0

**SOLEIRA** Soleira em pedra de mármore branco.

**OBSERVAÇÕES GERAIS** Portas solta em mau estado.  
Madeira deteriorada pela ação do tempo e falta de manutenção.

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

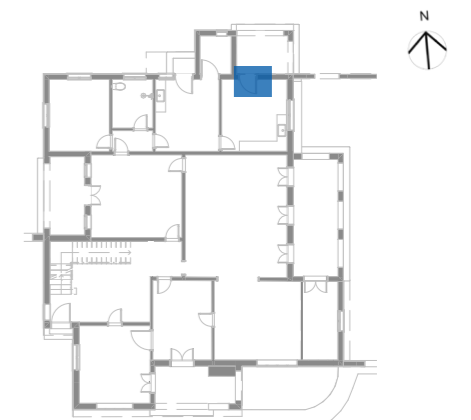

RESIDÊNCIA - TÉRREO



NOME

RE.TE.P24



VISTA EXTERNA



VISTA INTERNA


**CARACTERIZAÇÃO** Portão de madeira pintado de azul vazado com duas folhas.

**DIMENSÃO DO VÃO:** 1,30 x 1,70m (LxH)

		QUANTIDADE	COMENTÁRIOS
<b>FOLHAS</b>		2	Em mau estado de conservação, uma folha quebrada.
<b>VIDROS</b>		0	
<b>POSTIGOS</b>		0	
<b>BANDEIRA</b>		0	
<b>GRADE</b>		0	
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	4	Oxidadas devido a exposição ao tempo.
<b>FOLHAS</b>	FERROLHOS	1	Fechadura faltando.
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	0	
<b>POSTIGO</b>	TRINCOS DE CORRER	0	

**OBSERVAÇÕES GERAIS** Madeira deteriorada pela ação do tempo e falta de manutenção.

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

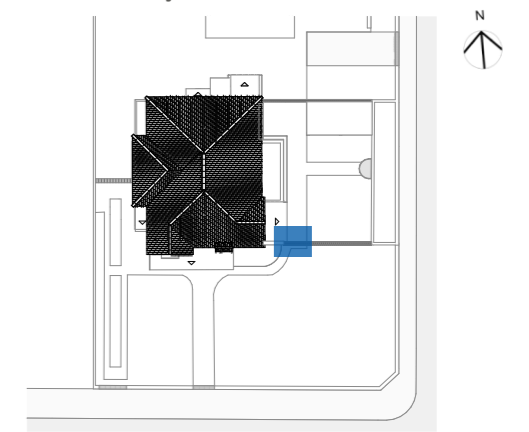

RESIDÊNCIA - TÉRREO

NOME

RE.TE.P25



VISTA EXTERNA

**CARACTERIZAÇÃO** Portão solto de madeira pintado de azul vazado com duas folhas. Vão de tijolo cerâmico de base retangular e topo em arco na área externa.


**DIMENSÃO DO VÃO:** 1,30 x 2,30m (LxH)

		QUANTIDADE	COMENTÁRIOS
<b>FOLHAS</b>		0	
<b>VIDROS</b>		0	
<b>POSTIGOS</b>		0	
<b>BANDEIRA</b>		0	
<b>GRADE</b>		0	
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	0	
<b>FOLHAS</b>	FERROLHOS	0	
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	0	
<b>POSTIGO</b>	TRINCOS DE CORRER	0	

**SOLEIRA** Sem soleira. Piso continuado de pedra.

**OBSERVAÇÕES GERAIS** Em mau estado de conservação devido a exposição ao tempo/clima.

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

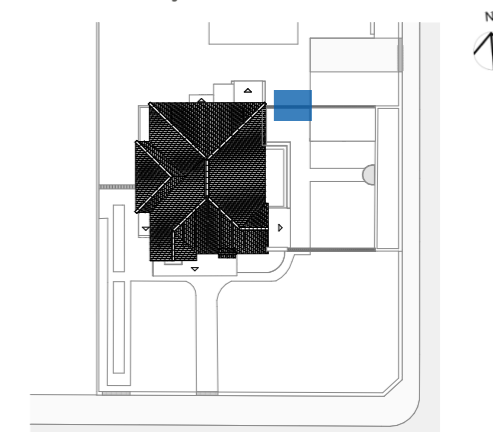

RESIDÊNCIA - TÉRREO

NOME

RE.1P.P01



VISTA EXTERNA



VISTA INTERNA

**CARACTERIZAÇÃO** Porta de madeira escura com uma folha almofadada com acabamento em verniz..


**DIMENSÃO DO VÃO:** 0,70 x 2,10m (LxH)

	QUANTIDADE	COMENTÁRIOS
<b>FOLHAS</b>	1	Abrindo normalmente.
<b>VIDROS</b>	0	
<b>POSTIGOS</b>	0	
<b>BANDEIRA</b>	0	
<b>GRADE</b>	0	
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS 3	Oxidadas devido a exposição ao tempo.
<b>FOLHAS</b>	FERROLHOS 1	Possui fechadura mas está sem maçaneta.
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS 0	
<b>POSTIGO</b>	TRINCOS DE CORRER 0	

**SOLEIRA** Sem soleira. Piso continuado de madeira tipo taco.

**OBSERVAÇÕES GERAIS** Moldura em madeira.

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

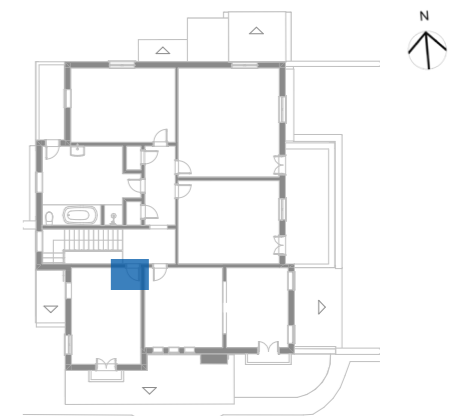

RESIDÊNCIA - 1º PISO

NOME

RE.1P.P02



VISTA EXTERNA



VISTA INTERNA

**CARACTERIZAÇÃO**

Porta retangular em madeira pintada da cor azul royal internamente e azul claro no exterior, folhas e postigos almofadados. Folhas envidraçadas divididas em segmentos triangulares na parte de cima e no meio com veneziana. No topo uma bandeira com caixilho também em madeira pintada de azul dividida em seções, sendo elas triangulares e uma seção central em losango.


**DIMENSÃO DO VÃO:** 1,00 x 2,90m (LxH)

	QUANTIDADE	COMENTÁRIOS	
<b>FOLHAS</b>	2	Abrindo com dificuldade.	
<b>VIDROS</b>	3	Vidros impressos padrão ártico incolores nas folhas e nas bandeiras.	
<b>POSTIGOS</b>	2	Abrindo normalmente.	
<b>BANDEIRA</b>	1		
<b>GRADE</b>	0	Grade em madeira tipo adorno embutida na folha.	
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	6	Oxidadas devido a exposição ao tempo.
<b>FOLHAS</b>	FERROLHOS	3	Possui cremona e fechadura mas está sem maçaneta.
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	6	
<b>POSTIGO</b>	TRINCOS DE CORRER	2	

**SOLEIRA** Soleira em piso cerâmico retangular avermelhado.

**OBSERVAÇÕES GERAIS** Madeira deteriorada pela ação do tempo e falta de manutenção.

## MAPA DE LOCALIZAÇÃO

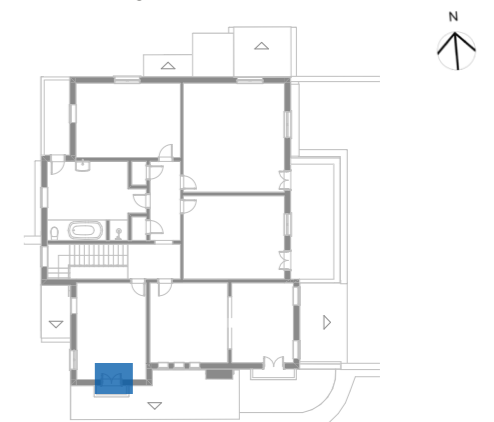

RESIDÊNCIA - 1º PISO

NOME

RE.1P.P03



VISTA EXTERNA



VISTA INTERNA

**CARACTERIZAÇÃO**

Porta de madeira escura almofadada com acabamento em verniz na parte exterior e na parte interior pintada de azul acinzentado.

**DIMENSÃO DO VÃO:** 0,70 x 2,10m (LxH)


	QUANTIDADE	COMENTÁRIOS
<b>FOLHAS</b>	1	Abrindo normalmente.
<b>VIDROS</b>	0	
<b>POSTIGOS</b>	0	
<b>BANDEIRA</b>	0	
<b>GRADE</b>	0	
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS 3	Oxidadas devido a exposição ao tempo.
<b>FOLHAS</b>	FERROLHOS 1	Possui fechadura mas está sem maçaneta.
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS 0	
<b>POSTIGO</b>	TRINCOS DE CORRER 0	

**SOLEIRA**

Piso continuado de madeira tipo taco.

**OBSERVAÇÕES GERAIS**

Moldura em madeira.

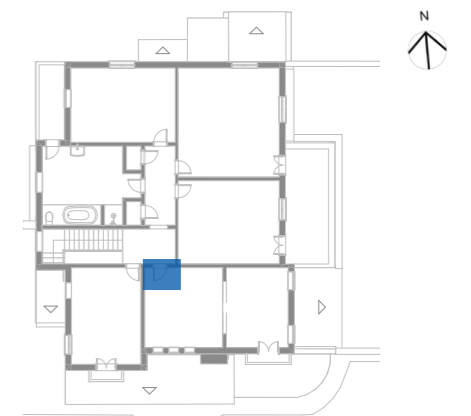**MAPA DE LOCALIZAÇÃO**

RESIDÊNCIA - 1º PISO

NOME

RE.1P.P04




VISTA EXTERNA



VISTA INTERNA

<b>CARACTERIZAÇÃO</b>	Porta retangular em madeira com folha pintada da cor branca no interior e azul claro no exterior, com folhas e postigos almofadados. Folhas envidraçadas divididas em segmentos triangulares, veneziana no meio e almofada na parte inferior.		
<b>DIMENSÃO DO VÃO:</b>	1,00 x 2,40m (LxH)		
	<b>QUANTIDADE</b>	<b>COMENTÁRIOS</b>	
<b>FOLHAS</b>	2	Trave de madeira impossibilitando abertura.	
<b>VIDROS</b>	3	Vidros impressos padrão ártico incolores nas folhas e nas bandeiras. Contém pichações.	
<b>POSTIGOS</b>	2	Trave de madeira impossibilitando abertura.	
<b>BANDEIRA</b>	0		
<b>GRADE</b>	1	Grade em madeira tipo adorno embutida na folha.	
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	6	Oxidadas devido a exposição ao tempo.
<b>FOLHAS</b>	FERROLHOS	1	Possui fechadura mas está sem cremona e maçaneta.
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	6	
<b>POSTIGO</b>	TRINCOS DE CORRER	2	
<b>SOLEIRA</b>	Checagem não realizada devido ao acesso impossibilitado.		
<b>OBSERVAÇÕES GERAIS</b>	Madeira deteriorada pela ação do tempo e falta de manutenção.		

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

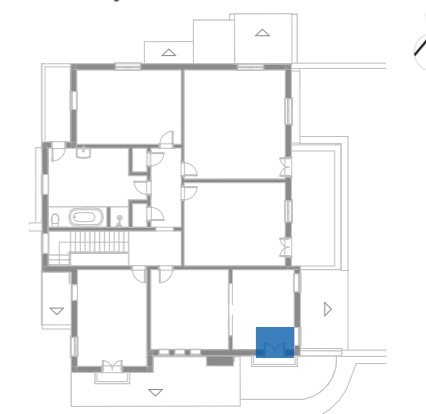

RESIDÊNCIA - 1º PISO

NOME

RE.1P.P05



VISTA EXTERNA



VISTA INTERNA

**CARACTERIZAÇÃO**

Porta retangular em madeira com folha pintada da cor azul royal no interior e no exterior de azul claro, folhas e postigos almofadados. Folhas envidraçadas divididas em segmentos triangulares na parte superior, ao meio com veneziana e almofada na parte inferior.

No topo uma bandeira com caixilho também em madeira pintada de azul dividida em seções, sendo elas triangulares e uma seção central em losango.

**DIMENSÃO DO VÃO:** 0,95 x 2,40m (LxH)

	QUANTIDADE	COMENTÁRIOS	
<b>FOLHAS</b>	2	Abrindo com dificuldade.	
<b>VIDROS</b>	3	Vidros impressos padrão ártico incolores nas folhas e nas bandeiras. Íntegros.	
<b>POSTIGOS</b>	2	Abrindo normalmente.	
<b>BANDEIRA</b>	1		
<b>GRADE</b>	0	Grade em madeira tipo adorno embutida na folha.	
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	6	Oxidadas devido a exposição ao tempo.
<b>FOLHAS</b>	FERROLHOS	1	Possui cremona e fechadura mas está sem maçaneta.
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	8	
<b>POSTIGO</b>	TRINCOS DE CORRER	4	
<b>SOLEIRA</b>			Soleira em piso cerâmico retangular avermelhado.
<b>OBSERVAÇÕES GERAIS</b>			Madeira deteriorada pela ação do tempo e falta de manutenção.

## MAPA DE LOCALIZAÇÃO



RESIDÊNCIA - 1º PISO

NOME

RE.1P.P06



VISTA EXTERNA



VISTA INTERNA

**CARACTERIZAÇÃO** Porta de madeira escura com folha almofadada com acabamento em verniz.


**DIMENSÃO DO VÃO:** 0,70 x 2,10m (LxH)

	QUANTIDADE	COMENTÁRIOS
<b>FOLHAS</b>	1	Abrindo normalmente.
<b>VIDROS</b>	0	
<b>POSTIGOS</b>	0	
<b>BANDEIRA</b>	0	
<b>GRADE</b>	0	
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS 3	Oxidadas devido a exposição ao tempo.
<b>FOLHAS</b>	FERROLHOS 1	Possui fechadura mas está sem maçaneta.
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS 0	
<b>POSTIGO</b>	TRINCOS DE CORRER 0	

**SOLEIRA** Piso continuado de madeira tipo taco.

**OBSERVAÇÕES GERAIS** Moldura em madeira.

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

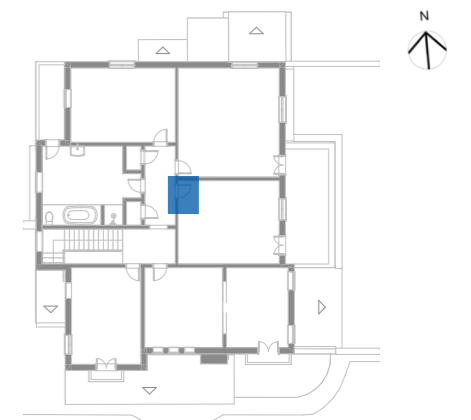

RESIDÊNCIA - 1º PISO



NOME

RE.1P.P07



VISTA EXTERNA



VISTA INTERNA

**CARACTERIZAÇÃO** Porta de madeira escura com folha almofadada acabamento em verniz.


**DIMENSÃO DO VÃO:** 0,70 x 2,10m (LxH)

	QUANTIDADE	COMENTÁRIOS
<b>FOLHAS</b>	1	Abrindo normalmente.
<b>VIDROS</b>	0	
<b>POSTIGOS</b>	0	
<b>BANDEIRA</b>	0	
<b>GRADE</b>	0	
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS 3	Oxidadas devido a exposição ao tempo.
<b>FOLHAS</b>	FERROLHOS 1	Possui fechadura mas está sem maçaneta.
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS 0	
<b>POSTIGO</b>	TRINCOS DE CORRER 0	

**SOLEIRA** Piso continuado de madeira tipo taco.

**OBSERVAÇÕES GERAIS** Moldura em madeira.  
Partes da madeira deteriorada pela ação do tempo e falta de manutenção.

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

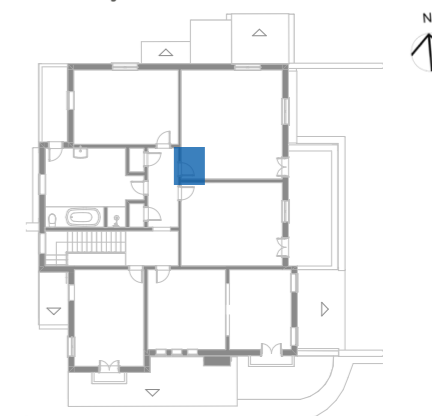

RESIDÊNCIA - 1º PISO

NOME

RE.1P.P08



VISTA EXTERNA



VISTA INTERNA

**CARACTERIZAÇÃO**

Porta retangular em madeira com folha pintada da cor azul royal no interior e no exterior de azul claro, folhas e postigos almofadados. Folhas envidraçadas divididas em segmentos triangulares na parte superior, ao meio com veneziana e almofada na parte inferior.

No topo uma bandeira com caixilho também em madeira pintada de azul dividida em seções, sendo elas triangulares e uma seção central em losango.

**DIMENSÃO DO VÃO:** 0,95 x 2,90m (LxH)

		QUANTIDADE	COMENTÁRIOS
<b>FOLHAS</b>		2	Abrindo com dificuldade.
<b>VIDROS</b>		3	Vidros impressos padrão ártico incolores nas folhas e nas bandeiras. Íntegros.
<b>POSTIGOS</b>		2	Abrindo normalmente.
<b>BANDEIRA</b>		1	
<b>GRADE</b>		0	Grade em madeira tipo adorno embutida na folha.
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	6	Oxidadas devido a exposição ao tempo.
<b>FOLHAS</b>	FERROLHOS	3	Possui cremona e fechadura mas está sem maçaneta.
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	8	Oxidadas devido a exposição ao tempo.
<b>POSTIGO</b>	TRINCOS DE CORRER	4	Oxidados devido a exposição ao tempo.
<b>SOLEIRA</b>			Soleira em piso cerâmico retangular avermelhado.
<b>OBSERVAÇÕES GERAIS</b>			Madeira deteriorada pela ação do tempo e falta de manutenção.

## MAPA DE LOCALIZAÇÃO



RESIDÊNCIA - 1º PISO

NOME

RE.1P.P09



VISTA INTERNA

**CARACTERIZAÇÃO** Porta de madeira escura almofadada com acabamento em verniz.


**DIMENSÃO DO VÃO:** 0,60 x 2,10m (LxH)

	QUANTIDADE	COMENTÁRIOS	
<b>FOLHAS</b>	1	Abrindo com dificuldade.	
<b>VIDROS</b>	0		
<b>POSTIGOS</b>	0		
<b>BANDEIRA</b>	0		
<b>GRADE</b>	0		
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	0	Oxidadas devido a exposição ao tempo.
<b>FOLHAS</b>	FERROLHOS	1	Possui fechadura mas está sem maçaneta.
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	0	
<b>POSTIGO</b>	TRINCOS DE CORRER	0	

**SOLEIRA** Sem soleira. Piso continuado de madeira tipo taco.

**OBSERVAÇÕES GERAIS** Moldura em madeira.  
Partes da madeira deteriorada pela ação do tempo e falta de manutenção.

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

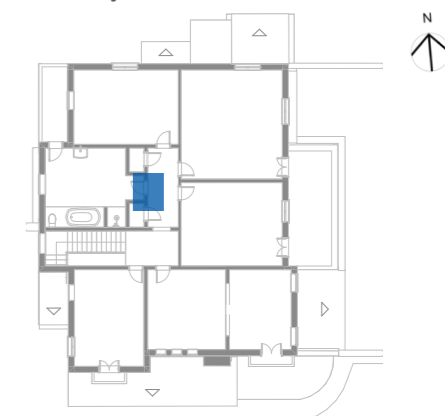

RESIDÊNCIA - 1º PISO

NOME

RE.1P.P10



VISTA EXTERNA



VISTA INTERNA

**CARACTERIZAÇÃO** Porta de madeira escura com folha almofadada e acabamento em verniz, pintada de rosa claro na parte interior.


**DIMENSÃO DO VÃO:** 0,70 x 2,10m (LxH)

	QUANTIDADE	COMENTÁRIOS	
<b>FOLHAS</b>	1	Abrindo com dificuldade.	
<b>VIDROS</b>	0		
<b>POSTIGOS</b>	0		
<b>BANDEIRA</b>	0		
<b>GRADE</b>	0		
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	2	Oxidadas devido a exposição ao tempo.
<b>FOLHAS</b>	FERROLHOS	1	Possui fechadura mas está sem maçaneta.
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	0	
<b>POSTIGO</b>	TRINCOS DE CORRER	0	

**SOLEIRA** Sem soleira. Piso continuado de madeira tipo taco.

**OBSERVAÇÕES GERAIS** Moldura em madeira.  
Partes da madeira deteriorada pela ação do tempo e falta de manutenção.

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

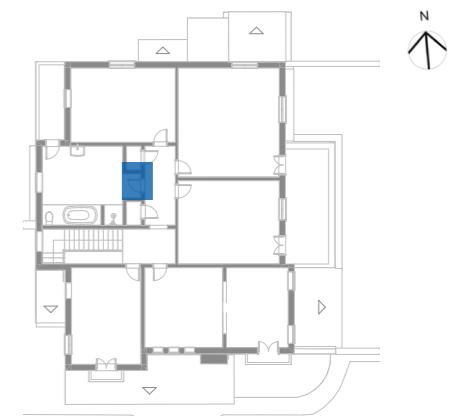

RESIDÊNCIA - 1º PISO

NOME

RE.1P.P11



VISTA INTERNA

**CARACTERIZAÇÃO** Porta de madeira escura almofadada com acabamento em verniz.


**DIMENSÃO DO VÃO:** 0,60 x 2,10m (LxH)

	QUANTIDADE	COMENTÁRIOS	
<b>FOLHAS</b>	1	Abrindo com dificuldade.	
<b>VIDROS</b>	0		
<b>POSTIGOS</b>	0		
<b>BANDEIRA</b>	0		
<b>GRADE</b>	0		
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	0	Oxidadas devido a exposição ao tempo.
<b>FOLHAS</b>	FERROLHOS	1	Possui fechadura mas está sem maçaneta.
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	0	
<b>POSTIGO</b>	TRINCOS DE CORRER	0	

**SOLEIRA** Sem soleira. Piso continuado de madeira tipo taco.

**OBSERVAÇÕES GERAIS** Moldura em madeira.  
Partes da madeira deteriorada pela ação do tempo e falta de manutenção.

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

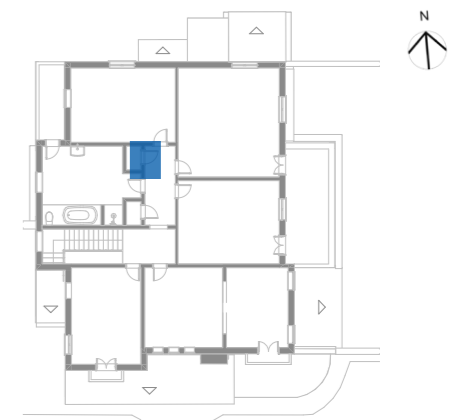

RESIDÊNCIA - 1º PISO

NOME

RE.1P.P12



VISTA EXTERNA



VISTA INTERNA

**CARACTERIZAÇÃO**

Porta retangular em madeira com folha pintada da cor azul no exterior e branco no interior, folhas e postigos almofadados. Folhas envidraçadas divididas em segmentos, sendo triangulares e quadrados. Logo abaixo abertura em veneziana.

No topo uma bandeira com caixilho também em madeira pintada de azul dividida em seções, sendo elas triangulares e uma seção central em losango.

**DIMENSÃO DO VÃO:** 0,80 x 2,90m (LxH)

	QUANTIDADE	COMENTÁRIOS	
<b>FOLHAS</b>	1	Abrindo com normalmente.	
<b>VIDROS</b>	22	Vidros impressos padrão ártico incolores nas folhas e nas bandeiras. Íntegros.	
<b>POSTIGOS</b>	2	Abrindo normalmente. Abertura camarão.	
<b>BANDEIRA</b>	1		
<b>GRADE</b>	0	Grade em madeira tipo adorno embutida na folha.	
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	3	Oxidadas devido a exposição ao tempo.
<b>FOLHAS</b>	FERROLHOS	1	Possui cremona e fechadura mas está sem maçaneta.
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	6	Oxidadas devido a exposição ao tempo.
<b>POSTIGO</b>	TRINCOS DE CORRER	1	Oxidados devido a exposição ao tempo.
<b>SOLEIRA</b>		Soleira em piso cerâmico retangular avermelhado.	
<b>OBSERVAÇÕES GERAIS</b>		Madeira deteriorada pela ação do tempo e falta de manutenção.	

## MAPA DE LOCALIZAÇÃO



RESIDÊNCIA - 1º PISO

NOME

RE.1P.P13



VISTA INTERNA

**CARACTERIZAÇÃO** Porta de madeira escura almofadada com acabamento em verniz.


**DIMENSÃO DO VÃO:** 0,70 x 2,10m (LxH)

	QUANTIDADE	COMENTÁRIOS	
<b>FOLHAS</b>	1	Abrindo com dificuldade.	
<b>VIDROS</b>	0		
<b>POSTIGOS</b>	0		
<b>BANDEIRA</b>	0		
<b>GRADE</b>	0		
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	0	Oxidadas devido a exposição ao tempo.
<b>FOLHAS</b>	FERROLHOS	1	Possui fechadura mas está sem maçaneta.
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	0	
<b>POSTIGO</b>	TRINCOS DE CORRER	0	

**SOLEIRA** Sem soleira. Piso continuado de madeira tipo taco.

**OBSERVAÇÕES GERAIS** Moldura em madeira.  
Partes da madeira deteriorada pela ação do tempo e falta de manutenção.

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

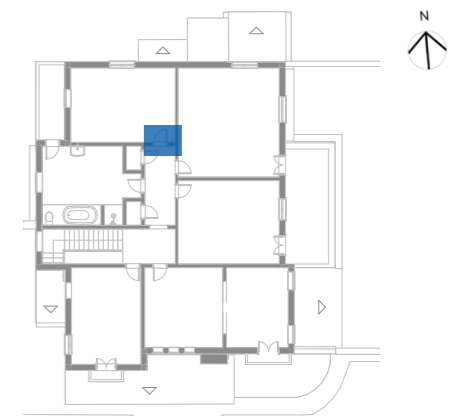

RESIDÊNCIA - 1º PISO

NOME

RE.TE.V01



VISTA EXTERNA



VISTA INTERNA

**CARACTERIZAÇÃO** Vão de madeira escura vazado com batente e guarnição entre salas com cantos retos com acabamento em verniz.

**DIMENSÃO DO VÃO:** 2,00 x 2,10m (LxH)

	QUANTIDADE	COMENTÁRIOS
<b>FOLHAS</b>	0	
<b>VIDROS</b>	0	
<b>POSTIGOS</b>	0	
<b>BANDEIRA</b>	0	
<b>GRADE</b>	0	
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	0
<b>FOLHAS</b>	FERROLHOS	0
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	0
<b>POSTIGO</b>	TRINCOS DE CORRER	0

**SOLEIRA** Sem soleira. Piso continuado de madeira tipo taco.

**OBSERVAÇÕES GERAIS** Moldura em madeira.  
Cortineiro em madeira escura.

MAPA DE LOCALIZAÇÃO



RESIDÊNCIA - TÉRREO



NOME

RE.TE.V02



VISTA FRONTAL

**CARACTERIZAÇÃO** Vão de tijolo cerâmico em arco na área externa.

**DIMENSÃO DO VÃO:** 3,00 x 2,30m (LxH)

	QUANTIDADE	COMENTÁRIOS
--	------------	-------------

<b>FOLHAS</b>	0	
---------------	---	--

<b>VIDROS</b>	0	
---------------	---	--

<b>POSTIGOS</b>	0	
-----------------	---	--

<b>BANDEIRA</b>	0	
-----------------	---	--

<b>GRADE</b>	0	
--------------	---	--

<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	0
------------------	------------	---

<b>FOLHAS</b>	FERROLHOS	0
---------------	-----------	---


<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	0
------------------	------------	---

<b>POSTIGO</b>	TRINCOS DE CORRER	0
----------------	-------------------	---

**SOLEIRA** Sem soleira. Piso continuado de pedra.

**OBSERVAÇÕES GERAIS** Em mau estado de conservação devido a exposição ao tempo/clima.

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

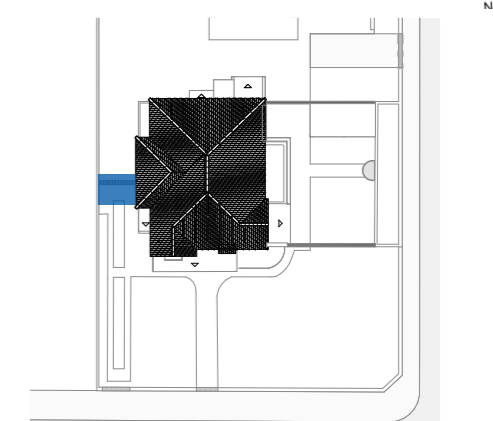

RESIDÊNCIA - TÉRREO

NOME

RE.1P.V01



VISTA INTERNA

**CARACTERIZAÇÃO** Vão vazado entre ambientes com a parte superior em arco em argamassa pintada da cor da parede.

**DIMENSÃO DO VÃO:** 2,60 x 2,20m (LxH)

	QUANTIDADE	COMENTÁRIOS
<b>FOLHAS</b>	0	
<b>VIDROS</b>	0	
<b>POSTIGOS</b>	0	
<b>BANDEIRA</b>	0	
<b>GRADE</b>	0	
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	0
<b>FOLHAS</b>	FERROLHOS	0
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	0
<b>POSTIGO</b>	TRINCOS DE CORRER	0

**SOLEIRA** Peitoril em pedra branca de mármore.

MAPA DE LOCALIZAÇÃO



RESIDÊNCIA - 1º PISO

NOME

RE.1P.V02



VISTA FRONTAL

**CARACTERIZAÇÃO** Vão vazado entre hall e o corredor com cantos retos com batente e guarnição de madeira escura com acabamento em verniz.

**DIMENSÃO DO VÃO:** 1,20 x 2,50m (LxH)

	QUANTIDADE	COMENTÁRIOS
<b>FOLHAS</b>	0	
<b>VIDROS</b>	0	
<b>POSTIGOS</b>	0	
<b>BANDEIRA</b>	0	
<b>GRADE</b>	0	
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	0
<b>FOLHAS</b>	FERROLHOS	0
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	0
<b>POSTIGO</b>	TRINCOS DE CORRER	0

**SOLEIRA** Sem soleira. Piso continuado do tipo taco.

MAPA DE LOCALIZAÇÃO



RESIDÊNCIA - 1º PISO

NOME

RE.1P.V03



VISTA INTERNA

**CARACTERIZAÇÃO** Vão vazado entre banheiro e forro de acesso ao telhado.  
Moldura em madeira e pintado de branco.

**DIMENSÃO DO VÃO:** 0,60 x 0,60m (LxH)


	QUANTIDADE	COMENTÁRIOS
<b>FOLHAS</b>	0	
<b>VIDROS</b>	0	
<b>POSTIGOS</b>	0	
<b>BANDEIRA</b>	0	
<b>GRADE</b>	0	
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	0
<b>FOLHAS</b>	FERROLHOS	0
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	0
<b>POSTIGO</b>	TRINCOS DE CORRER	0

**OBSERVAÇÕES GERAIS**

Falta a portinhola de fechamento.

Moldura em madeira pintada de branco em mau estado de conservação devido a exposição ao tempo/clima.

## MAPA DE LOCALIZAÇÃO

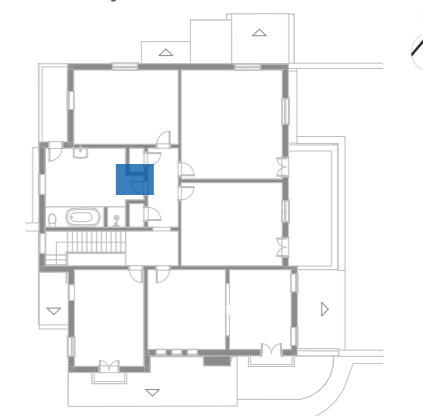

RESIDÊNCIA - 1º PISO

NOME

RETE.VT01



VISTA EXTERNA



VISTA INTERNA

**CARACTERIZAÇÃO**

Vitral retangular com acabamento superior em arco composto por pedaços de vidros coloridos rejuntados com chumbo retratando cena com tema de paisagem.


**DIMENSÃO DO VÃO:** 0,80 x 1,35m (LxH)

	QUANTIDADE	COMENTÁRIOS
<b>FOLHAS</b>	0	
<b>VIDROS</b>	21	Colorido, lisos e fixos. Íntegros.
<b>POSTIGOS</b>	0	
<b>BANDEIRA</b>	0	
<b>GRADE</b>	0	
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	0
<b>FOLHAS</b>	FERROLHOS	0
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	0
<b>POSTIGO</b>	TRINCOS DE CORRER	0

**PEITORIL (h=1,00m)** Peitoril em pedra de mármore branco.

**OBSERVAÇÕES GERAIS** Partes metálicas oxidadas devido a exposição ao tempo/clima.

## MAPA DE LOCALIZAÇÃO

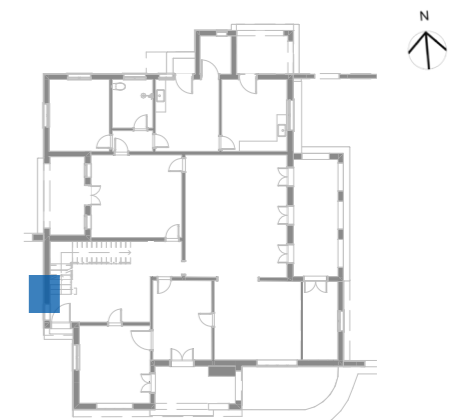

RESIDÊNCIA - TÉRREO

NOME

RE.1P.VT01



VISTA EXTERNA



VISTA INTERNA

**CARACTERIZAÇÃO**

Vitral oval com bscula integrada composto por pedaos de vidros fixos na cor rosa.  
Grade ornamental integrada nas bandeiras fixas.


**DIMENSO DO VO:** 1,10 x 0,80m (LxH)

	QUANTIDADE	COMENTRIOS
<b>FOLHAS</b>	4	Abrindo normalmente.
<b>VIDROS</b>	8	Vidros impressos padro rtico incolores nas folhas e nas bandeiras. ntegros.
<b>POSTIGOS</b>	0	
<b>BANDEIRA</b>	4	Em formato de arco.
<b>GRADE</b>	0	
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIAS	0
<b>FOLHAS</b>	FERROLHOS	1 Alavanca bscula. Oxidada.
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIAS	0
<b>POSTIGO</b>	TRINCOS DE CORRER	0

**PEITORIL (h=1,85m)** Sem peitoril.

**OBSERVAES GERAIS** Partes metlicas oxidadas devido a exposio ao tempo/clima.


## MAPA DE LOCALIZAO

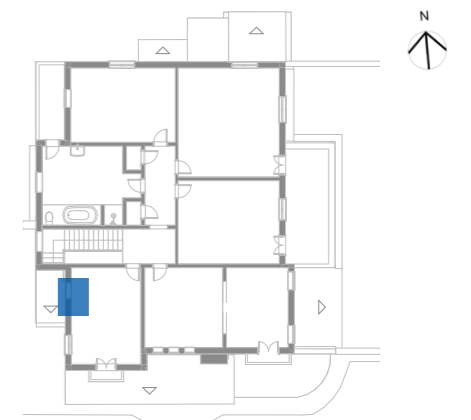

RESIDNCIA - 1 PISO

NOME

RE.1P.VT02

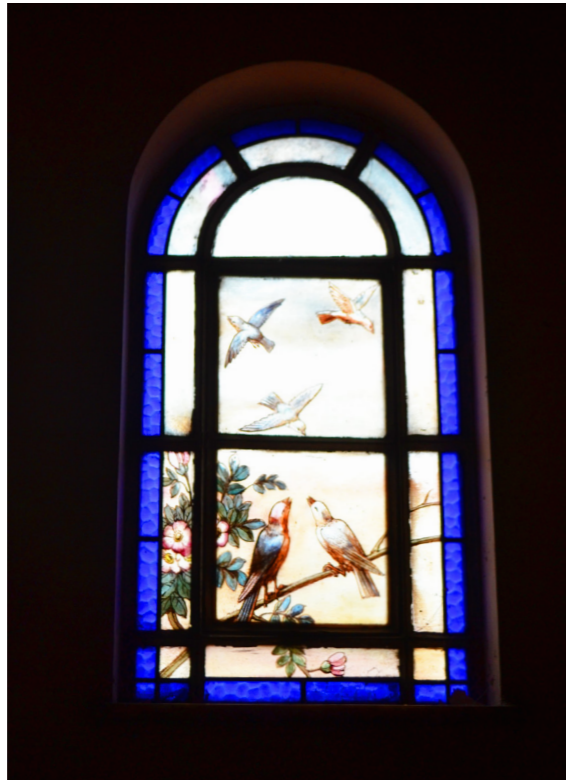

VISTA INTERNA

**CARACTERIZAÇÃO**

Janela retangular com acabamento superior em arco composto por vitral, pedaços de vidros coloridos pintados, inseridos em bandeiras e duas folhas centrais com abertura tipo pivotante retratando cena com tema de animais.


**DIMENSÃO DO VÃO:** 0,50 x 0,92m (LxH)

	QUANTIDADE	COMENTÁRIOS
<b>FOLHAS</b>	1	Abrindo normalmente.
<b>VIDROS</b>	13	Vidros lisos íntegros com pintura.
<b>POSTIGOS</b>	0	
<b>BANDEIRA</b>	11	
<b>GRADE</b>	0	
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS 2	Oxidadas devido a exposição ao tempo.
<b>FOLHAS</b>	FERROLHOS 0	
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS 0	
<b>POSTIGO</b>	TRINCOS DE CORRER 0	

**PEITORIL (h=1,77m)**

**OBSERVAÇÕES GERAIS**

Partes metálicas oxidadas devido a exposição ao tempo/clima.

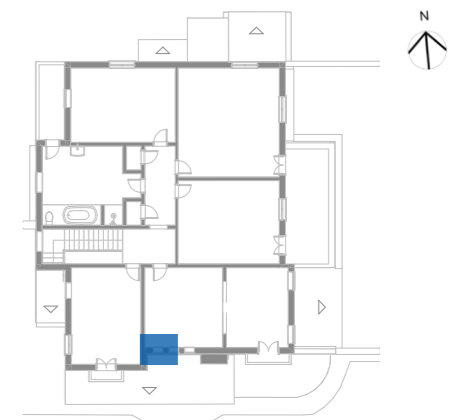**MAPA DE LOCALIZAÇÃO**

RESIDÊNCIA - 1º PISO

NOME

RE.1P.VT03



VISTA INTERNA

**CARACTERIZAÇÃO** Janela retangular com acabamento superior em arco composto por vitral, pedaços de vidros coloridos pintados, inseridos em bandeiras e duas folhas centrais com abertura tipo pivotante retratando cena com tema de animais.


**DIMENSÃO DO VÃO:** 0,50 x 0,92m (LxH)

	QUANTIDADE	COMENTÁRIOS
<b>FOLHAS</b>	1	Abrindo normalmente.
<b>VIDROS</b>	13	Vidros lisos íntegros com pintura.
<b>POSTIGOS</b>	0	
<b>BANDEIRA</b>	11	
<b>GRADE</b>	0	
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS 2	Oxidadas devido a exposição ao tempo.
<b>FOLHAS</b>	FERROLHOS 0	
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS 0	
<b>POSTIGO</b>	TRINCOS DE CORRER 0	

**PEITORIL (h=1,77m)**

**OBSERVAÇÕES GERAIS** Partes metálicas oxidadas devido a exposição ao tempo/clima.

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

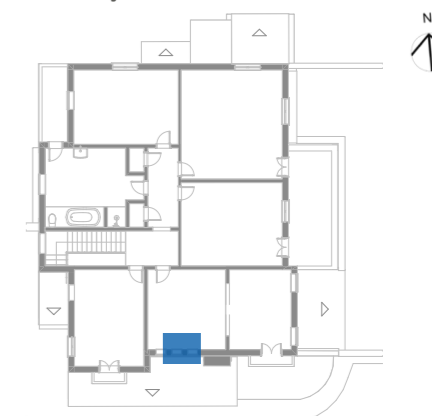

RESIDÊNCIA - 1º PISO



NOME


RE.1P.VT04



VISTA INTERNA

<b>CARACTERIZAÇÃO</b>	Janela retangular com acabamento superior em arco composto por vitral, pedaços de vidros coloridos pintados, inseridos em bandeiras e duas folhas centrais com abertura tipo pivotante retratando cena com tema de animais.		
<b>DIMENSÃO DO VÃO:</b>	0,50 x 0,92m (LxH)		
	<b>QUANTIDADE</b>	<b>COMENTÁRIOS</b>	
<b>FOLHAS</b>	1	Abrindo normalmente.	
<b>VIDROS</b>	13	Vidros lisos com pintura e peças quebradas.	
<b>POSTIGOS</b>	0		
<b>BANDEIRA</b>	11		
<b>GRADE</b>	0		
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	2	Oxidadas devido a exposição ao tempo.
<b>FOLHAS</b>	FERROLHOS	0	
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	0	
<b>POSTIGO</b>	TRINCOS DE CORRER	0	
<b>PEITORIL (h=1,77m)</b>			
<b>OBSERVAÇÕES GERAIS</b>	Partes metálicas oxidadas devido a exposição ao tempo/clima.		


MAPA DE LOCALIZAÇÃO

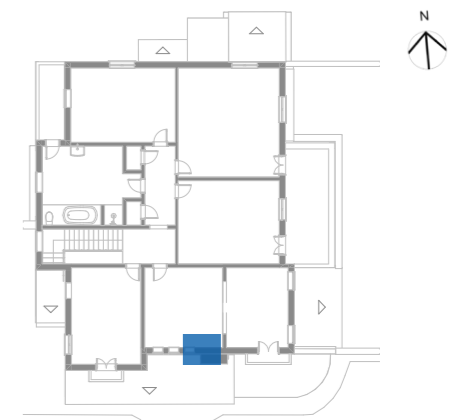

RESIDÊNCIA - 1º PISO

NOME


RE.1P.VT05

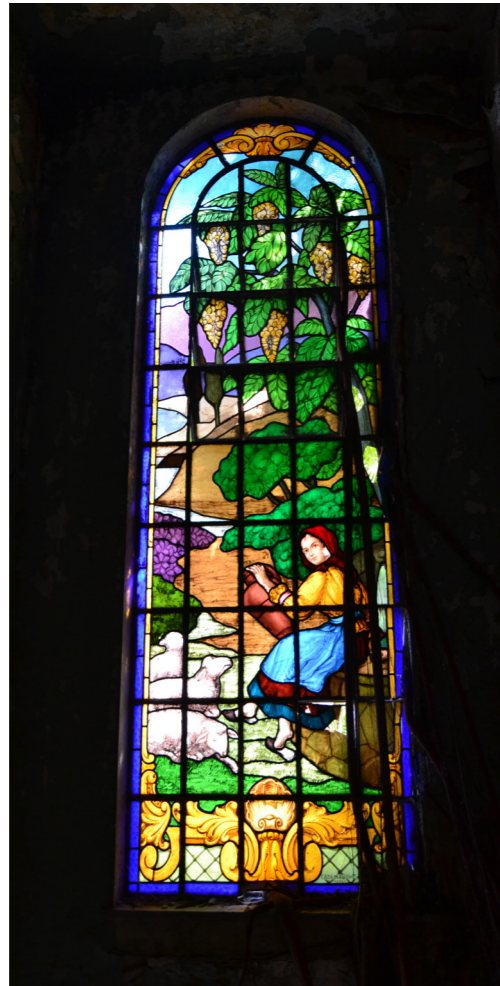

VISTA INTERNA

<b>CARACTERIZAÇÃO</b>	Vitrail retangular com acabamento superior em arco composto por pedaços de vidros coloridos rejuntados com chumbo retratando cena. Folhas em abertura basculante no centro.		
<b>DIMENSÃO DO VÃO:</b>	1,00 x 3,00m (LxH)		
	<b>QUANTIDADE</b>	<b>COMENTÁRIOS</b>	
<b>FOLHAS</b>	1	Abrindo normalmente.	
<b>VIDROS</b>	46	Vidros lisos com pintura e peças quebradas.	
<b>POSTIGOS</b>	0		
<b>BANDEIRA</b>	22		
<b>GRADE</b>	0		
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	2	Oxidadas devido a exposição ao tempo.
<b>FOLHAS</b>	FERROLHOS	0	
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	0	
<b>POSTIGO</b>	TRINCOS DE CORRER	0	
<b>PEITORIL (h=3,20)</b>	Peitoril em pedra de mármore.		
<b>OBSERVAÇÕES GERAIS</b>	Partes metálicas oxidadas devido a exposição ao tempo/clima.		


MAPA DE LOCALIZAÇÃO

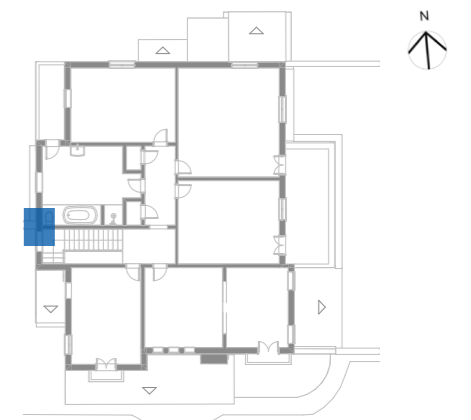

RESIDÊNCIA - 1º PISO

NOME


RE.1P.VT06

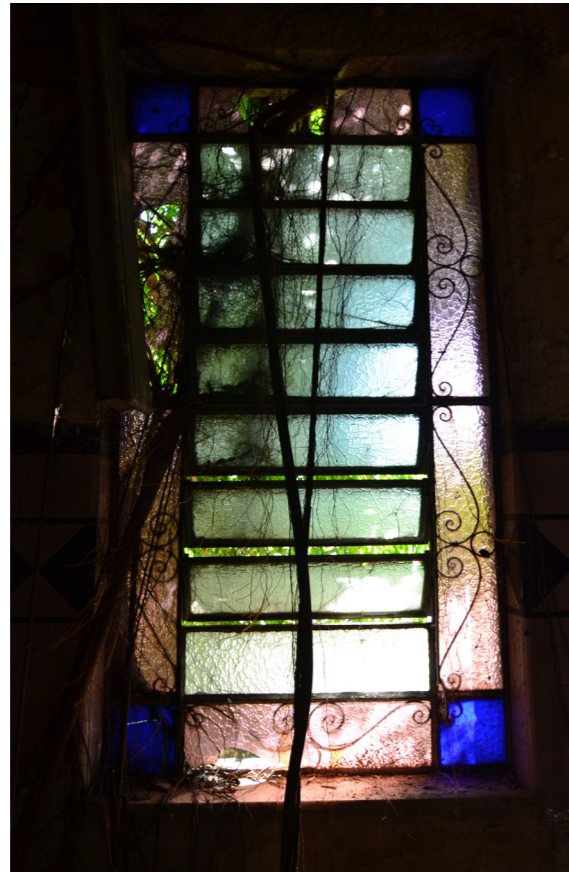

VISTA INTERNA

<b>CARACTERIZAÇÃO</b>	Vitrail misto nas cores azul royal e rosa claro com aberturas barculante transparentes. Os vidros tem textura aqualux e as bandeiras possuem ornamentos curvos de ferro.		
<b>DIMENSÃO DO VÃO:</b>	1,00 x 1,95m (LxH)		
	<b>QUANTIDADE</b>	<b>COMENTÁRIOS</b>	
<b>FOLHAS</b>	7	Abrindo normalmente.	
<b>VIDROS</b>	18	Vidros impressos em padrão ártico com cores e peças quebradas.	
<b>POSTIGOS</b>	0		
<b>BANDEIRA</b>	11		
<b>GRADE</b>	0		
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	14	Oxidadas devido a exposição ao tempo.
<b>FOLHAS</b>	FERROLHOS	0	
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	0	
<b>POSTIGO</b>	TRINCOS DE CORRER	0	
<b>PEITORIL (h=1,00m)</b>	Partes metálicas oxidadas devido a exposição ao tempo/clima.		
<b>OBSERVAÇÕES GERAIS</b>	Peitoril em pedra de mármore.		

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

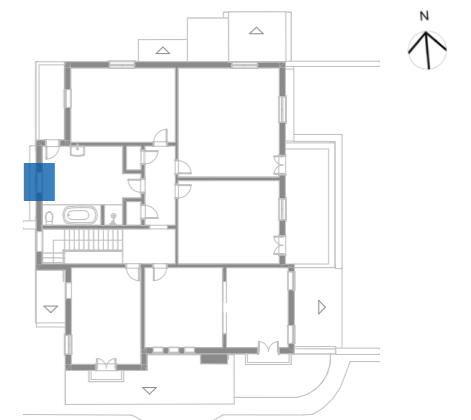

RESIDÊNCIA - 1º PISO

NOME

EX.TE.P03



VISTA EXTERNA




VISTA INTERNA

**CARACTERIZAÇÃO** Portão metálico vazado com adornos ornamentais e placa metálica na parte inferior.

**DIMENSÃO DO VÃO:** 3,10 x 1,40m (LxH)

		QUANTIDADE	COMENTÁRIOS
<b>FOLHAS</b>		1	Folha oxidada de difícil abertura. Contém pichações.
<b>VIDROS</b>		0	
<b>POSTIGOS</b>		0	
<b>BANDEIRA</b>		0	
<b>GRADE</b>		0	
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	4	Oxidadas devido a exposição ao tempo.
<b>FOLHAS</b>	FERROLHOS	1	
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	0	Fechadura faltando.
<b>POSTIGO</b>	TRINCOS DE CORRER	0	

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

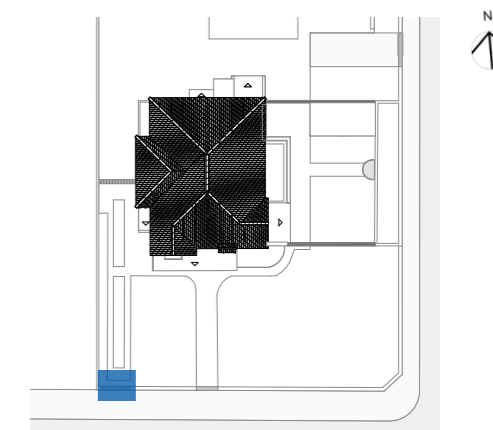


RESIDÊNCIA - TÉRREO

NOME

EX.TE.P02



VISTA EXTERNA

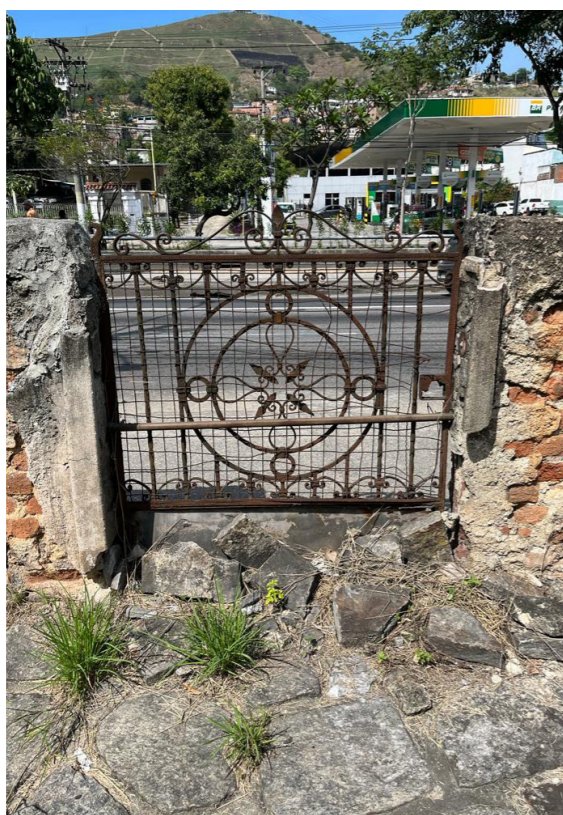


VISTA INTERNA

**CARACTERIZAÇÃO** Portão metálico vazado com adornos ornamentais e placa metálica na parte inferior.

**DIMENSÃO DO VÃO:** 1,20 x 1,30m (LxH)

	QUANTIDADE	COMENTÁRIOS
<b>FOLHAS</b>	1	Folha oxidada de difícil abertura. Contém pichações.
<b>VIDROS</b>	0	
<b>POSTIGOS</b>	0	
<b>BANDEIRA</b>	0	
<b>GRADE</b>	0	
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS 2	Oxidadas devido a exposição ao tempo.
<b>FOLHAS</b>	FERROLHOS 0	
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS 0	Fechadura faltando.
<b>POSTIGO</b>	TRINCOS DE CORRER 0	

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

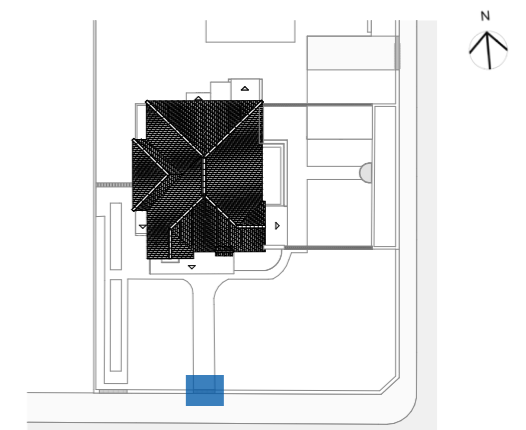

RESIDÊNCIA - TÉRREO

NOME

EX.TE.P03



VISTA EXTERNA




VISTA INTERNA

**CARACTERIZAÇÃO** Portão metálico retangular cinza com duas folhas.

**DIMENSÃO DO VÃO:** 2,95 x 2,00m (LxH)

		QUANTIDADE	COMENTÁRIOS
<b>FOLHAS</b>		2	Folhas empenadas e oxidadas de difícil abertura. Contém pichações.
<b>VIDROS</b>		0	
<b>POSTIGOS</b>		0	
<b>BANDEIRA</b>		0	
<b>GRADE</b>		0	
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	4	Oxidadas devido a exposição ao tempo.
<b>FOLHAS</b>	FERROLHOS	2	Ferrolho em mau estado.
<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇAS	0	
<b>POSTIGO</b>	TRINCOS DE CORRER	0	

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

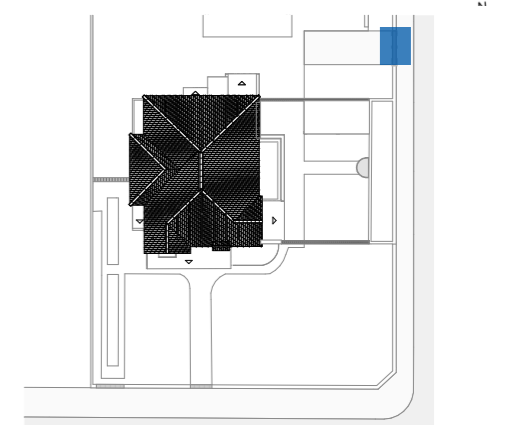

RESIDÊNCIA - TÉRREO

